

LS2 ヘルメット シールド着脱手順

図は共通仕様モデルの例となります。


■ シールドの取り外し方

*左右とも同様に作業します。



■ シールドの取り付け方

*左右とも同様に作業します。

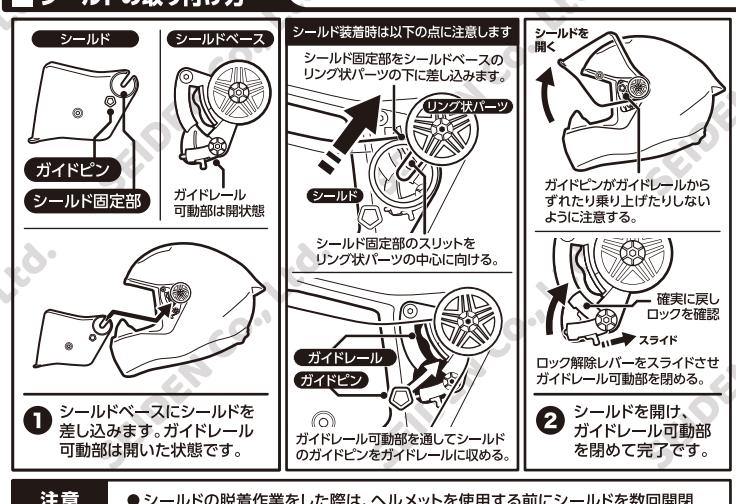


ピンロックシートの着脱方法

ピンロックシート 着脱時の注意

- ピンロックシート表面、及びシールドのシート取り付け面には触れないで下さい。汚れや指紋が付着すると視界の妨げや曇りの原因となります。
- 破損の原因となりますのでシールドやピンロックシートを強く曲げないで下さい。



ピンロックシートの取り付け

シールドをヘルメット本体から取り外して行います

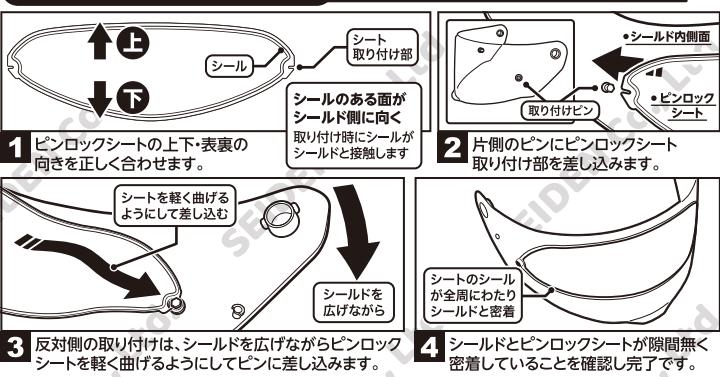

ピンロックシートの取り外し

シールドをヘルメット本体から取り外して行います

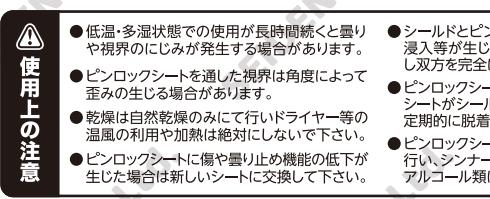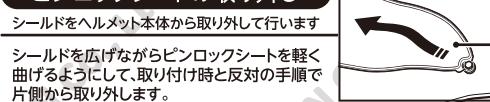

- シールドとピンロックシートの間に曇りや水分の浸入等が生じた場合は、シールドとシートを分離し双方を完全に乾燥させ再度取り付けて下さい。
- ピンロックシートの装着状態を長期間継続するとシートがシールドに固着する場合がありますので定期的に脱着・お手入れを行って下さい。
- ピンロックシートの洗浄は中性洗剤とぬるま湯を行い、シンナー・ベンジン・ガリソンやその他溶剤、アルコール類は絶対に使用しないで下さい。

あごひもの着脱方法 必ず正しい着用をしてください

図示の通りにDリングに頸ひもを通します。



締め付けを調整したら、ひも先端のばたつきを防ぐためスナップボタンを留めます。

外すときは
スナップボタンを外し、タブを引くと頸ひもが緩みますのでDリングから頸ひもを抜きます。

THUNDER C GP